«УТВЕРЖДАЮ» Ваместитель Главного конструктора по эксплуатации АО «ГСС»

Д.А. Омельченко

«09» Июля 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ RRJ0000-OR-470-1975

по поддержанию летной годности самолетов типа RRJ-95 в связи с обнаружением несоответствия в креплении прижимов окон пассажирской кабины p/n T7.92.0704.105.000.70/В

В связи с обнаружением несоответствия в креплении прижимов окон пассажирской кабины р/п Т7.92.0704.105.000.70/В на самолетах RRJ-95В RA-89024 и RA-89026: ослабленные и выпавшие прижимные винты 5-16-Хим.Пас.-ОСТ 1 31574-80, а также потеря контрящих свойств анкерных гаек 5-Ц ОСТ 1 33264-89 принимается следующее решение:

РЕШЕНИЕ:

- 1. На ближайшей форме ПТО кратной наработке 750 летных часов, 100 дней (что наступит раньше) на ВС RRJ-95 зав.№ 95037, 95041, 95042, 95050, 95053, 95055, 95057, 95058, 95059, 95060, 95061, 95062, 95063, 95064, 95084 выполнить общий визуальный осмотр окон пассажирской кабины на наличие люфта стекла наружного относительно окантовки окна пассажирской кабины и фюзеляжа по следующей технологии:
 - Соблюдать меры безопасности при выполнении технического обслуживания остекления (см. Работу РЭ 56-00-00-920-801);
 - Установить стремянку GE-06-004 (Стремянка для доступа к верхней части крыла) в зоне выполнения работы;
 - Убедиться в отсутствии люфта стекла наружного относительно окантовки окна пассажирской кабины и фюзеляжа (см. Рис. 1) путем ручного поступательного физического воздействия по периметру стекла наружного (по контуру) окна пассажирской кабины.

<u>ПРИМЕЧАНИЕ 1:</u> Наличие отклонения (люфта) положения стекла наружного относительно окантовки окна не допускается.

После выполнения визуального осмотра:

- Очистить зону выполнения работы (при необходимости), убедиться в отсутствии посторонних предметов;
- Убрать стремянку.
- 2. При выявлении несоответствия, по результатам выполнения п.1 Решения выполнить замену дефектного крепления окна пассажирской кабины в соответствии с ниже представленной технологией:
 - 2.1. Выполнить подготовительные работы по обеспечению открытия зон доступа в соответствии с п.3 Б. работы РЭ 56-21-01-900-801 «Демонтаж и монтаж окна пассажирской кабины»;
 - 2.2. Демонтировать блоки кресел в зоне демонтажа окна пассажирской кабины (см. работу РЭ 25-21-01-900-801);
 - 2.3. Демонтировать боковые панели в зоне демонтажа окна пассажирской кабины (см. работу РЭ 25-23-05-900-801);
 - 2.4. Выполнить замену прижимов р/п Т7.92.0704.105.000.70/В;

ПРИМЕЧАНИЕ 2: В процессе монтажа прижимов взамен ранее установленных прижимных винтов p/n 5-16-Хим.Пас-ОСТ 1 31574-80 выполнить установку новых винтов с шестигранной головкой p/n 5-16-Хим.Пас-ОСТ 1 31503-80.

Затяжку винтов производить в соответствии с работой РЭ 56-21-01-900-801. Выполнять затяжку винтов 6 (пункт 4 "Б (6)", стр.402) по следующей технологии: поочередно отворачивая каждый винт на противоположных сторонах окантовки до появления зазора, вновь закрутить винты до касания с прижимной окантовкой. После касания провернуть винт на 1,5 оборота, при этом допускается деформация (отгиб) уголка на 1,5 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Установку прижимов р/п Т7.92.0704.105.000.70/В на болты р/п 5-12-Ц-ОСТ 1 31158-80 выполнять с нанесением тонкого слоя пасты LU-052 или герметика IS-069 на резьбовую часть винтов предварительно выполнив очистку контактирующей поверхности прижима и окантовки окна (см. Рис.1) обтирочной ветошью, смоченной бензином-растворителем.

2.5. Выполнить нанесение ЛКП (грунт ЭП-076) на головку и видимую резьбовую часть винта p/n 5-16-Хим.Пас-ОСТ 1 31503-80 после монтажа.

- 2.6. Выполнить проверочные работы в соответствии с работой РЭ 21-31-00-780-801 «Контроль герметичности гермокабины»;
- 2.7. Выполнить заключительные работы в соответствии с п.5 А. работы РЭ 56-21-01-900-801 «Демонтаж и монтаж окна пассажирской кабины».
- 3. Последующие промежуточные осмотры выполнять через одну форму ПТО кратную наработке 750 летных часов, 100 дней (что наступит раньше) до наступления требований п.4. В случае выявления несоответствий по результатам осмотров руководствоваться п.2.
 - **ПРИМЕЧАНИЕ** 4: По замененным прижимам p/n T7.92.0704.105.000.70/В с винтами p/n 5-16-Хим.Пас-ОСТ 1 31503-80 действий не требуется.
- 4. На ближайшей форме ПТО кратной наработке 7500 летных часов, 6000 полетов, 24 месяца (что наступит раньше), но не ранее 31.07.2018г., выполнить замену креплений окон пассажирской кабины на ВС RRJ-95 зав.№ 95037, 95041, 95042, 95050, 95053, 95055, 95057, 95058, 95059, 95060, 95061, 95062, 95063, 95064, 95084 по технологии, представленной в п.2.

<u>ПРИМЕЧАНИЕ 5:</u> По замененным, в процессе выполнения п.1-3, прижимам p/n T7.92.0704.105.000.70/В с винтами p/n 5-16-Хим.Пас-ОСТ 1 31503-80 действий не требуется.

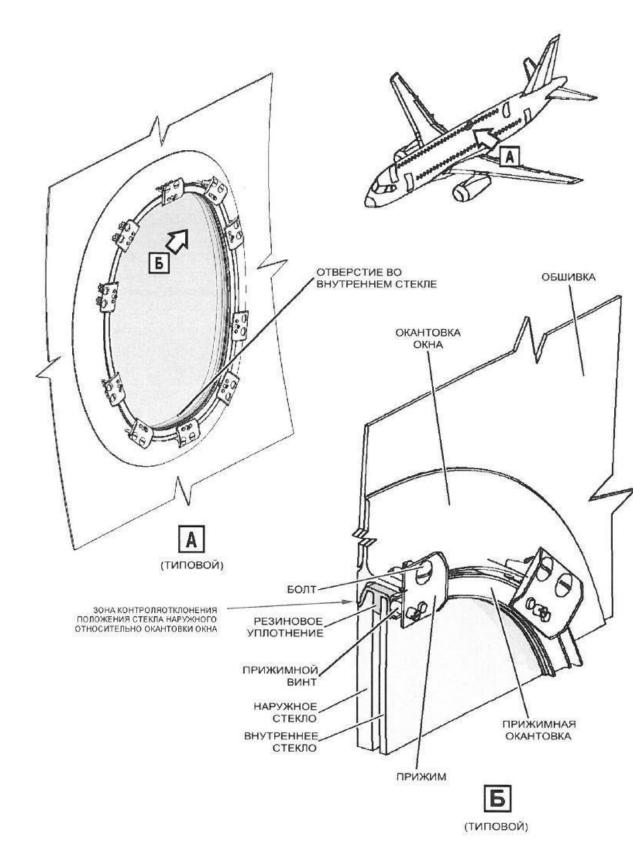


Рис.1. Конструкция окна пассажирской кабины.