

«УТВЕРЖДАЮ»

Врио Главный конструктор программы SSJ 100

В.Н. Лауров

«2» июля 2017 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ № RRJ0000-OR-470-0505

по поддержанию летной годности самолетов типа RRJ-95 ВС з/н №№ 95121, 95124, 95126, 95128, 95129 в связи с выявлением факта применения некондиционных болтов ОСТ 1 31138-80 при производстве ВС з/н №№ 95121, 95124, 95126, 95128, 95129

В связи с выявлением факта применения при производстве ВС з/н №№ 95121, 95124, 95126, 95128, 95129 некондиционных болтов ОСТ 1 31138-80 принимается следующее

#### РЕШЕНИЕ:

1. Эксплуатирующей организации, совместно с представителями АО «ГСС», на ближайшей еженедельной форме ТО, провести осмотр болтов р/п 5-12-Ц-ОСТ 1 31138-80, 5-18-Ц-ОСТ 1 31138-80 и 6-16-Ц-ОСТ 1 31138-80 и зон их установки на ВС RRJ-95 з/н/95121, 95124, 95126 <sup>исполнить</sup> по положениям СП № 53-1080-17 на предмет <sup>наличие</sup> отсутствия маркировки, предусмотренной ОСТ 1 31076-80.
2. Результаты осмотров по п.1 направить в Центр поддержки заказчиков АО «ГСС» на электронный адрес [customerscare@scac.ru](mailto:customerscare@scac.ru)
3. В случае выявления отсутствия маркировки болтов р/п 5-12-Ц-ОСТ 1 31138-80, 5-18-Ц-ОСТ 1 31138-80 и 6-16-Ц-ОСТ 1 31138-80 – произвести их замену и устранить <sup>иные замечания</sup> по результатам осмотров по п.2 (в случае их наличия) в срок до 15.08.2017г., руководствуясь инструкциями Разработчика ВС.
4. Эксплуатирующей организации, совместно с представителями АО «ГСС», на ближайшей еженедельной форме ТО, провести осмотр болтов р/п 5-12-Ц-ОСТ 1 31138-80, 5-18-Ц-ОСТ 1 31138-80, 6-16-Ц-ОСТ 1 31138-80 и 6-24-Ц-ОСТ 1 31138-80 и зон их установки на ВС RRJ-95 з/н 95128, 95129 в соответствии с СП № 53-1081-17 на предмет <sup>наличие</sup> отсутствия маркировки, предусмотренной ОСТ 1 31076-80.
5. Результаты осмотров направить в Центр поддержки заказчиков АО «ГСС» на электронный адрес [customerscare@scac.ru](mailto:customerscare@scac.ru)
6. В случае выявления отсутствия маркировки болтов р/п 5-12-Ц-ОСТ 1 31138-80, 5-18-Ц-ОСТ 1 31138-80, 6-16-Ц-ОСТ 1 31138-80 и 6-24-Ц-ОСТ 1 31138-80 – произвести их замену и устранить <sup>иные замечания</sup> по результатам осмотров по п.5 (в случае их наличия) в срок до 01.08.2017г. (до начала коммерческой эксплуатации), руководствуясь инструкциями Разработчика ВС.

0 рез-тах готовности

RRJ0000-OR-470-0505

Восабинес